

# ТЕХНОЛОГИЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКЛОПАКЕТА 1К КЛЕЕМ PURAFLEX 9140

Что нужно иметь в наличии?

Готовая конструкция (коробка и створка)



Стеклопакет



Подкладки под стеклопакет



Штапики



Молоточек для штапиков



1К клей



Пневматический пистолет




Насадка на фольгу или картридж



Малярный нож



2 отреза картона для проверки состава

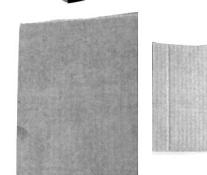

Праймер-очиститель для активации адгезии



Распылитель с водой



Салфетка или чистая тряпка

**СДМХИМИЯ**

+7 916 848 25 03  
+7 985 969 92 62  
+7 495 360 62 35  
+7 926 706 95 68

Эксклюзивное производство в Германии для  
ООО "СДМ-ХИМИЯ"  
ТЕХНОЛОГИИ ВКЛЕИВАНИЯ

# ТЕХНОЛОГИЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКЛОПАКЕТА 1К КЛЕЕМ PURAFLEX 9140

## Порядок действий



Протереть 1 раз пластик праймером для того, чтобы убрать парафин, масла. Этим же составом протираем стеклопакет. Праймер нужен для улучшения адгезии, он активирует поверхность, разрыхляет ПВХ.





Вставить фольгу или картридж с клеем в пистолет. Нанесение клея ручным механическим пистолетом для картриджей или фольги допускается, но для создания равномерного и геометрически правильного клеевого слоя в производственных объемах рекомендуется использование пневматических пистолетов.




линии реза

Насадку обрезать до диаметра сопла 5 мм и надрезать 2-мя резами спереди в форме буквы V широкой частью наружу. Таким образом клей будет выходить из насадки в форме пирамидки.

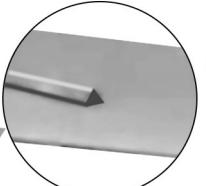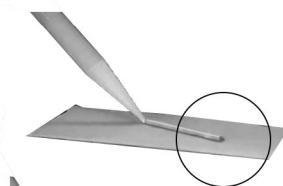

Присоединить насадку к картриджу или фольге. Сделать пробное нанесение на большой отрез картона. Выходящий жгут должен быть минимальной высотой 5-6 мм.

Для проверки однородности состава размазываем часть получившегося жгута другим меньшим картоном.

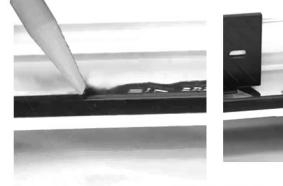

Нанести клей на профиль в наплав рядом с уплотнителем. Очень важно, чтобы клей на выходе был выше уплотнителя на 2-3 мм.

В углах профиля оставить по 10 см без клея (углы не проклеиваем).



Установить подкладки внизу под стеклопакет и разместить стеклопакет. При помощи пластин - выравниваем или расклиниваем пакет. Время всего процесса должно быть не более 20 минут с момента нанесения клея.



Для активизации отверждения клея в закрытой камере створки рекомендуем смочить клей после его нанесения. Можно смочить профиль и до нанесения клея.