

# ТЕХНОЛОГИЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКЛОПАКЕТА 2К КЛЕЕМ PURAFLEX 9270

Что нужно иметь в наличии?

Готовая конструкция (коробка и створка)



Стеклопакет

Подкладки под стеклопакет



Штапики



Молоточек для штапиков



2-х компонентный клей




Пистолет для 2-х компонентного клея



Малярный нож



2 отреза картона для проверки состава

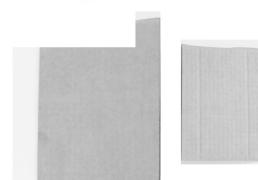

Праймер-очиститель



Салфетка или чистая тряпка



**СДМХИМИЯ**

+7 916 848 25 03  
+7 985 969 92 62  
+7 495 360 62 35  
+7 926 706 95 68

Почта: [info@sdm-chem.ru](mailto:info@sdm-chem.ru)  
Сайт: [www.sdm-chem.ru](http://www.sdm-chem.ru)

# ТЕХНОЛОГИЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКЛОПАКЕТА 2К КЛЕЕМ PURAFLEX 9270

## Порядок действий



1


Протереть 1 раз пластик праймером для того, чтобы убрать парафин, масла. Этим же составом протираем стеклопакет. Праймер нужен для улучшения адгезии, он активирует поверхность, разрыхляет ПВХ.



2


Вставить баллон с kleem в пистолет тонким контейнером вниз и проверить давление, нажав на курок. Выдавить немного kleя без смесителя на картон, чтобы убрать пустоты.

Между коробкой и створкой под ручкой установить прокладку для того, что бы приподнять створку на 1 мм.

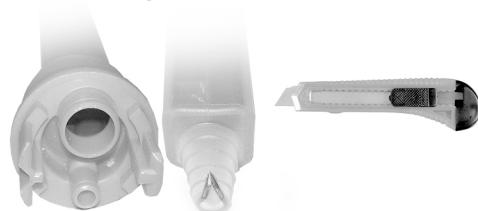


3

Взять насадку-смеситель и сделать малярным ножом треугольный надрез со стороны большого сопла, для того, чтобы клей выходил пирамидкой. Открутить фиксирующую крышку на картридже и вытащить заглушку зеленого цвета.

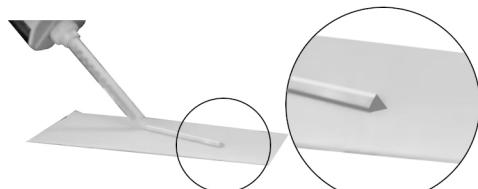

4

Подсоединить смеситель к картриджу, надеть и закрутить фиксирующую крышку. Сделать пробное нанесение на большой отрез картона. Выходящий жгут должен быть в виде пирамидки острой гранью вверх минимальной высотой 5-6 мм. Для проверки однородности состава размазываем часть получившегося жгута другим меньшим картоном.

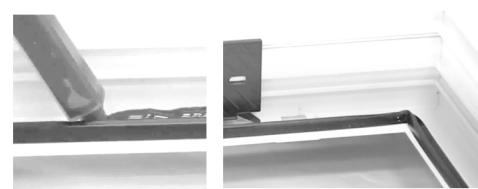

5

Нанести клей на профиль в наплав рядом с уплотнителем. Очень важно, чтобы клей на выходе был выше уплотнителя на 2-3 мм. В углах профиля оставить по 10 см без клея (углы не проклеиваем).



6

Установить подкладки внизу под стеклопакет и разместить стеклопакет. При помощи пластин - выравниваем или расклиниваем пакет. Время всего процесса должно быть не более 20 минут с момента нанесения клея.



7

Забить штапики. Проверить рулеткой геометрию створки. Готовую конструкцию оттранспортировать со стенда остекления. Через 2-3 часа после нанесения клей превращается в твердый материал.